

日

PATENT OFFICE JAPANESE GOVERNMENT

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載され いる事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 Date of Application:

2000年 5月31日

願

Application Number:

特願2000-163279

出 顚 人 Applicant (s):

シャープ株式会社


2001年 3月 2日

许 庁 長 官 nmissioner, ent Office







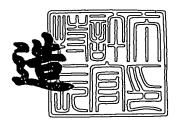

特2000-163279

【書類名】

特許願

【整理番号】

00J02160

【提出日】

平成12年 5月31日

【あて先】

特許庁長官 近藤 隆彦 殿

【国際特許分類】

G02F 1/1343

G02F 1/13 101

【発明の名称】

液晶表示装置及びその欠陥修正方法

【請求項の数】

6

【発明者】

【住所又は居所】

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャープ株

式会社内

【氏名】

福西 一郎

【特許出願人】

【識別番号】

000005049

【氏名又は名称】

シャープ株式会社

【代理人】

【識別番号】

100080034

【弁理士】

【氏名又は名称】 原 謙三

【電話番号】

06-6351-4384

【手数料の表示】

【予納台帳番号】

003229

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1

【包括委任状番号】 9003082

【プルーフの要否】

要



【発明の名称】 液晶表示装置及びその欠陥修正方法

【特許請求の範囲】

【請求項1】

ゲート配線とソース配線とが格子状に配列され、各格子点には薄膜トランジスタと、上記薄膜トランジスタのドレイン電極に接続される画素電極と、上記画素電極に直列接続される蓄積容量を形成すべくゲート配線と同一工程にて形成され、かつ上記ゲート配線と平行に配線された補助容量電極とを備えた液晶表示装置において、

上記薄膜トランジスタのドレイン電極の延長部に、細線を介して互いに連結される2箇所のパッド電極が延長方向直列に設けられるとともに、

上記2箇所のパッド電極は、層間絶縁膜にそれぞれ形成した貫通孔を介して上 記画素電極にそれぞれ接続される一方、

遠方側のパッド電極は、上記補助容量電極と絶縁膜を介して積層されて上記蓄 積容量を形成している一方、

近い方のパッド電極は、上記補助容量電極に別途細線にて接続される補助容量 電極延長部と絶縁膜を介して積層されて別途蓄積容量を形成していることを特徴 とする液晶表示装置。

【請求項2】

ゲート配線とソース配線とが格子状に配列され、各格子点には薄膜トランジスタと、上記薄膜トランジスタのドレイン電極に接続される画素電極と、上記画素電極に直列接続される蓄積容量を形成すべくゲート配線と同一工程にて形成され、かつ上記ゲート配線と平行に配線された補助容量電極とを備えた液晶表示装置において、

上記薄膜トランジスタのドレイン電極の延長部に、細線を介して互いに連結される2箇所のパッド電極が延長方向直列に設けられるとともに、

上記2箇所のパッド電極の内、近い方のパッド電極は、層間絶縁膜に形成され た貫通孔を介して上記画素電極に接続され、かつ、上記補助容量電極に別途細線 にて接続される補助容量電極延長部と絶縁膜を介して積層されて別途蓄積容量を 形成している一方、

遠方側のパッド電極は、上記補助容量電極と絶縁膜を介して積層されて上記蓄 積容量を形成していることを特徴とする液晶表示装置。

【請求項3】

ゲート配線とソース配線とが格子状に配列され、各格子点には薄膜トランジスタと、上記薄膜トランジスタのドレイン電極に接続される画素電極と、上記画素電極に直列接続される蓄積容量を形成すべくゲート配線と同一工程にて形成され、かつ上記ゲート配線と平行に配線された補助容量電極とを備えた液晶表示装置において、

上記薄膜トランジスタのドレイン電極の延長部に、細線を介して互いに連結される2箇所のパッド電極が延長方向並列に設けられるとともに、

上記2箇所のパッド電極は、層間絶縁膜にそれぞれ形成した貫通孔を介して上 記画素電極にそれぞれ接続されるとともに、上記補助容量電極と絶縁膜を介して 積層されて上記蓄積容量をそれぞれ形成していることを特徴とする液晶表示装置

【請求項4】

ゲート配線とソース配線とが格子状に配列され、各格子点には薄膜トランジスタと、上記薄膜トランジスタのドレイン電極に接続される画素電極と、上記画素電極に直列接続される蓄積容量を形成すべくゲート配線と同一工程にて形成され、かつ上記ゲート配線と平行に配線された補助容量電極とを備えた液晶表示装置の欠陥修正方法において、

上記薄膜トランジスタのドレイン電極の延長部に、細線を介して互いに連結される2箇所のパッド電極が延長方向直列に設けられるとともに、

上記2箇所のパッド電極は、層間絶縁膜にそれぞれ形成した貫通孔を介して上 記画素電極にそれぞれ接続される一方、

遠方側のパッド電極は、上記補助容量電極と絶縁膜を介して積層されて上記蓄 積容量を形成している一方、

近い方のパッド電極は、上記補助容量電極に別途細線にて接続される補助容量 電極延長部と絶縁膜を介して積層されて別途蓄積容量を形成している一方、 上記補助容量電極と遠方側のパッド電極とが短絡したときには、細線及び別途 細線をレーザ光にて切断し、さらに、遠方側のパッド電極と画素電極とを電気的 に切り離す一方、

上記補助容量電極延長部と近い方のパッド電極とが短絡したときには、細線及び別途細線をレーザ光にて切断することを特徴とする液晶表示装置の欠陥修正方法。

【請求項5】

ゲート配線とソース配線とが格子状に配列され、各格子点には薄膜トランジスタと、上記薄膜トランジスタのドレイン電極に接続される画素電極と、上記画素電極に直列接続される蓄積容量を形成すべくゲート配線と同一工程にて形成され、かつ上記ゲート配線と平行に配線された補助容量電極とを備えた液晶表示装置の欠陥修正方法において、

上記薄膜トランジスタのドレイン電極の延長部に、細線を介して互いに連結される2箇所のパッド電極が延長方向直列に設けられるとともに、

上記2箇所のパッド電極の内、近い方のパッド電極は、層間絶縁膜に形成され た貫通孔を介して上記画素電極に接続され、かつ、上記補助容量電極に別途細線 にて接続される補助容量電極延長部と絶縁膜を介して積層されて別途蓄積容量を 形成している一方、

遠方側のパッド電極は、上記補助容量電極と絶縁膜を介して積層されて上記蓄 積容量を形成している一方、

上記補助容量電極と遠方側のパッド電極とが短絡したときには、細線及び別途 細線をレーザ光にて切断する一方、

上記補助容量電極延長部と近い方のパッド電極とが短絡したときには、細線及び別途細線をレーザ光にて切断することを特徴とする液晶表示装置の欠陥修正方法。

【請求項6】

ゲート配線とソース配線とが格子状に配列され、各格子点には薄膜トランジス タと、上記薄膜トランジスタのドレイン電極に接続される画素電極と、上記画素 電極に直列接続される蓄積容量を形成すべくゲート配線と同一工程にて形成され



、かつ上記ゲート配線と平行に配線された補助容量電極とを備えた液晶表示装置の欠陥修正方法において、

上記薄膜トランジスタのドレイン電極の延長部に、細線を介して互いに連結される2箇所のパッド電極が延長方向並列に設けられるとともに、

上記2箇所のパッド電極は、層間絶縁膜にそれぞれ形成した貫通孔を介して上 記画素電極にそれぞれ接続されるとともに、上記補助容量電極と絶縁膜を介して 積層されて上記蓄積容量をそれぞれ形成している一方、

上記2箇所のパッド電極の内いずれか一方と補助容量電極とが短絡したときには、短絡している側のパッド電極への細線をレーザ光にて切断し、さらに、短絡している側のパッド電極と画素電極とを電気的に切り離すことを特徴とする液晶表示装置の欠陥修正方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、ゲート配線とソース配線とが格子状に配列され、各格子点には薄膜トランジスタと、上記薄膜トランジスタのドレイン電極に接続される画素電極と、上記画素電極に直列接続される蓄積容量を形成すべくゲート配線と同一工程にて形成され、かつ上記ゲート配線と平行に配線された補助容量電極とを備えた液晶表示装置及びその欠陥修正方法に関するものである。

[0002]

【従来の技術】

液晶表示装置の製造は、通常、フォトレジストの塗布、露光、現像エンチング、レジストの剥離等の一連のプロセスによって行われるが、このプロセス中において発生する異物付着、キズ、膜厚ムラ等に起因して配線の断線不良等が発生することがある。

[0003]

そこで、このような場合には、例えば、特開平8-184842号公報に開示された配線の断線修正方法に示すように、配線の断線又は半断線部分に微量の金属錯体溶液を供給してレーザ光を照射する。これによって、その部分に熱分解反

応を起こさせ、金属薄膜を析出させて、周囲に影響を及ぼすことなく、低抵抗で 、かつ高信頼度で配線の断線又は半断線部分を接続できるものとなる。

[0004]

ところで、従来の液晶表示装置における液晶パネル80は、一般的に、例えば、図5に示すように、下ガラス基板81及び上ガラス基板82と、この下ガラス基板81上に格子状に配列される、データ信号を供給するソース配線83及び走査信号を供給するゲート配線84と、各格子点毎に設けられたスイッチング素子である薄膜トランジスタ(以下、「TFT:Thin Film Transistor」と称する。)85と、上記ソース配線83からTFT85、ドレイン電極86及びコンタクトホール87を介して接続される画素電極88と、この画素電極88に対して液晶層89を介して対向する対向電極90とを有している。

[0005]

上記画素電極88は、最近では、平坦化膜にて形成することが多くなっている。その結果、TFT85等の上層の絶縁保護膜91と画素電極88との間に、この画素電極88を平坦化するための層間絶縁膜92が設けられる。また、画素電極88とドレイン電極86とを接続するために、層間絶縁膜92に貫通孔を開けたコンタクトホール87が設けられており、このコンタクトホール87はドレイン電極86の延長部である接続電極86aに接触されている。

[0006]

また、このコンタクトホール87は、画素電極88がドレイン電極86に対して1箇所でも接触していれば電気的接続が可能であることから、図6に示すように、1画素に対して1個形成されるものとなっている。

[0007]

一方、図5に示すように、上記ゲート配線84と平行かつ同一面に補助容量電極93が形成されており、この補助容量電極93の対向面にはゲート絶縁膜94を介してドレイン電極86の延長部分に上記接続電極86aが形成され、この接続電極86aに上記コンタクトホール87が接触している。

[0008]

したがって、上記補助容量電極93とドレイン電極86の延長部分との重畳部

分が蓄積容量95として機能し、上記補助容量電極93とドレイン電極86の接続電極86aとの間に挟持されるゲート絶縁膜94が、蓄積容量95の誘電体層として作用する構造になっている。

[0009]

【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、上記従来の液晶表示装置及びその欠陥修正方法では、補助容量電極93とドレイン電極86との間にリークが発生しても、そのリーク欠陥の修正は不可能であるという問題点を有している。すなわち、図6に示すドレイン電極86の接続電極86aと補助容量電極93との間にリークが発生したときに、ドレイン電極86の細線部86bを切断しても、画素電極88の電位がコンタクトホール87、接続電極86aを介して補助容量電極93に落ち込み、その結果、画素電極88の電位が保てず、その画素電極88はOFF状態となり、そのような修正をしても無駄である。

[0010]

一方、補助容量電極93とドレイン電極86との間のリークによる画素電極88の電位の落ち込みを防止するために、画素電極88のコンタクトホール87の部分を剥ぎ取ったのでは、その画素は再生ができないことになる。

[0011]

また、上記画素電極88のコンタクトホール87の部分を剥ぎ取った場合や、 層間絶縁膜92の形成工程において、コンタクトホール87の形成に失敗した場合、つまり層間絶縁膜92にコンタクトホール87が開いていない状態となった場合には、ノーマリーホワイトモードでは、その画素は必ず輝点になりその欠陥が良く目立つという問題点を有している。

[0012]

本発明は、上記従来の問題点に鑑みなされたものであって、その目的は、補助 容量電極とドレイン電極とのリーク欠陥を容易に修正して正常絵素化を図り得る 液晶表示装置及びその欠陥修正方法を提供することにある。

[0013]

【課題を解決するための手段】



本発明の液晶表示装置は、上記課題を解決するために、ゲート配線とソース配線とが格子状に配列され、各格子点には薄膜トランジスタと、上記薄膜トランジスタのドレイン電極に接続される画素電極と、上記画素電極に直列接続される蓄積容量を形成すべくゲート配線と同一工程にて形成され、かつ上記ゲート配線と平行に配線された補助容量電極とを備えた液晶表示装置において、上記薄膜トランジスタのドレイン電極の延長部に、細線を介して互いに連結される2箇所のパッド電極が延長方向直列に設けられるとともに、上記2箇所のパッド電極は、層間絶縁膜にそれぞれ形成した貫通孔を介して上記画素電極にそれぞれ接続される一方、遠方側のパッド電極は、上記補助容量電極と絶縁膜を介して積層されて上記蓄積容量を形成している一方、近い方のパッド電極は、上記補助容量電極に別途細線にて接続される補助容量電極延長部と絶縁膜を介して積層されて別途蓄積容量を形成していることを特徴としている。

[0014]

上記発明によれば、液晶表示装置は、ゲート配線とソース配線とが格子状に配列され、各格子点には薄膜トランジスタと、上記薄膜トランジスタのドレイン電極に接続される画素電極と、上記画素電極に直列接続される蓄積容量を形成すべくゲート配線と同一工程にて形成され、かつ上記ゲート配線と平行に配線された補助容量電極とを備えている。

[0015]

ところで、従来の液晶表示装置では、補助容量電極とドレイン電極との間にリークが発生しても、そのリーク欠陥の修正は不可能であるという問題点を有していた。

[0016]

しかし、本発明の液晶表示装置では、薄膜トランジスタのドレイン電極の延長部に、細線を介して互いに連結される2箇所のパッド電極が延長方向直列に設けられるとともに、上記2箇所のパッド電極は、層間絶縁膜にそれぞれ形成した貫通孔を介して上記画素電極にそれぞれ接続される一方、遠方側のパッド電極は、上記補助容量電極と絶縁膜を介して積層されて上記蓄積容量を形成している一方、近い方のパッド電極は、上記補助容量電極に別途細線にて接続される補助容量

電極延長部と絶縁膜を介して積層されて別途蓄積容量を形成している。

[0017]

このため、この液晶表示装置において、補助容量電極と遠方側のパッド電極と が短絡したときには、後述するように、細線及び別途細線をレーザ光にて切断し 、さらに、遠方側のパッド電極と画素電極とを電気的に切り離すことによって、 リーク欠陥を修正することができる。

[0018]

また、このように、遠方側のパッド電極と画素電極とを電気的に切り離す修正 をしても、近い方のパッド電極は、画素電極に接触しているので、その画素はド レイン電極との電気的接続が可能である。

[0019]

一方、この液晶表示装置において、補助容量電極延長部と近い方のパッド電極 とが短絡したときには、後述するように、細線及び別途細線をレーザ光にて切断 することによって、リーク欠陥を修正することができる。

[0020]

また、このように、細線及び別途細線を切断しても、画素電極は補助容量電極 延長部と短絡した状態を維持するが、この補助容量電極延長部は、補助容量電極 と切り離されており、ドレイン電極として作用することになるので、影響はない

[0021]

この結果、補助容量電極とドレイン電極とのリーク欠陥を容易に修正して正常 絵素化を図り得る液晶表示装置を提供することができる。

[0022]

本発明の液晶表示装置は、上記課題を解決するために、ゲート配線とソース配線とが格子状に配列され、各格子点には薄膜トランジスタと、上記薄膜トランジスタのドレイン電極に接続される画素電極と、上記画素電極に直列接続される蓄積容量を形成すべくゲート配線と同一工程にて形成され、かつ上記ゲート配線と平行に配線された補助容量電極とを備えた液晶表示装置において、上記薄膜トランジスタのドレイン電極の延長部に、細線を介して互いに連結される2箇所のパ



ッド電極が延長方向直列に設けられるとともに、上記2箇所のパッド電極の内、 近い方のパッド電極は、層間絶縁膜に形成された貫通孔を介して上記画素電極に 接続され、かつ、上記補助容量電極に別途細線にて接続される補助容量電極延長 部と絶縁膜を介して積層されて別途蓄積容量を形成している一方、遠方側のパッ ド電極は、上記補助容量電極と絶縁膜を介して積層されて上記蓄積容量を形成し ていることを特徴としている。

[0023]

上記発明によれば、薄膜トランジスタのドレイン電極の延長部に、細線を介して互いに連結される2箇所のパッド電極が延長方向直列に設けられるとともに、上記2箇所のパッド電極の内、近い方のパッド電極は、層間絶縁膜に形成された貫通孔を介して上記画素電極に接続され、かつ、上記補助容量電極に別途細線にて接続される補助容量電極延長部と絶縁膜を介して積層されて別途蓄積容量を形成している一方、遠方側のパッド電極は、上記補助容量電極と絶縁膜を介して積層されて上記蓄積容量を形成している。

[0024]

このため、この液晶表示装置において、補助容量電極と遠方側のパッド電極と が短絡したときには、後述するように、細線及び別途細線をレーザ光にて切断す ることによって、リーク欠陥を修正することができる。

[0025]

また、このように、細線及び別途細線をレーザ光にて切断する修正をしても、 近い方のパッド電極は、画素電極に接触しているので、その画素はドレイン電極 との電気的接続が可能である。

[0026]

一方、この液晶表示装置において、補助容量電極延長部と近い方のパッド電極 とが短絡したときには、後述するように、細線及び別途細線をレーザ光にて切断 することによって、リーク欠陥を修正することができる。

[0027]

また、このように、細線及び別途細線を切断しても、画素電極は補助容量電極延長部と短絡した状態を維持するが、この補助容量電極延長部は、補助容量電極

と切り離されており、ドレイン電極として作用することになるので、影響はない

[0028]

この結果、補助容量電極とドレイン電極とのリーク欠陥を容易に修正して正常 絵素化を図り得る液晶表示装置を提供することができる。

[0029]

本発明の液晶表示装置は、上記課題を解決するために、ゲート配線とソース配線とが格子状に配列され、各格子点には薄膜トランジスタと、上記薄膜トランジスタのドレイン電極に接続される画素電極と、上記画素電極に直列接続される蓄積容量を形成すべくゲート配線と同一工程にて形成され、かつ上記ゲート配線と平行に配線された補助容量電極とを備えた液晶表示装置において、上記薄膜トランジスタのドレイン電極の延長部に、細線を介して互いに連結される2箇所のパッド電極が延長方向並列に設けられるとともに、上記2箇所のパッド電極は、層間絶縁膜にそれぞれ形成した貫通孔を介して上記画素電極にそれぞれ接続されるとともに、上記補助容量電極と絶縁膜を介して積層されて上記蓄積容量をそれぞれ形成していることを特徴としている。

[0030]

上記発明によれば、薄膜トランジスタのドレイン電極の延長部に、細線を介して互いに連結される2箇所のパッド電極が延長方向並列に設けられるとともに、上記2箇所のパッド電極は、層間絶縁膜にそれぞれ形成した貫通孔を介して上記画素電極にそれぞれ接続されるとともに、上記補助容量電極と絶縁膜を介して積層されて上記蓄積容量をそれぞれ形成している。

[0031]

このため、この液晶表示装置において、2箇所のパッド電極の内いずれか一方と補助容量電極とが短絡したときには、後述するように、短絡している側のパッド電極への細線をレーザ光にて切断し、さらに、短絡している側のパッド電極と画素電極とを電気的に切り離すことによって、リーク欠陥を修正することができる。

[0032]

また、このように、細線をレーザ光にて切断し、かつ短絡している側のパッド 電極と画素電極とを電気的に切り離す修正をしても、他のパッド電極は、画素電 極に接触しているので、その画素はドレイン電極との電気的接続が可能である。

[0033]

この結果、補助容量電極とドレイン電極とのリーク欠陥を容易に修正して正常 絵素化を図り得る液晶表示装置を提供することができる。

[0034]

本発明の液晶表示装置の欠陥修正方法は、上記課題を解決するために、ゲート 配線とソース配線とが格子状に配列され、各格子点には薄膜トランジスタと、上 記薄膜トランジスタのドレイン電極に接続される画素電極と、上記画素電極に直 列接続される蓄積容量を形成すべくゲート配線と同一工程にて形成され、かつ上 記ゲート配線と平行に配線された補助容量電極とを備えた液晶表示装置の欠陥修 正方法において、上記薄膜トランジスタのドレイン電極の延長部に、細線を介し て互いに連結される2箇所のパッド電極が延長方向直列に設けられるとともに、 上記2箇所のパッド電極は、層間絶縁膜にそれぞれ形成した貫通孔を介して上記 画素電極にそれぞれ接続される一方、遠方側のパッド電極は、上記補助容量電極 と絶縁膜を介して積層されて上記蓄積容量を形成している一方、近い方のパッド 電極は、上記補助容量電極に別途細線にて接続される補助容量電極延長部と絶縁 膜を介して積層されて別途蓄積容量を形成している一方、上記補助容量電極と遠 方側のパッド電極とが短絡したときには、細線及び別途細線をレーザ光にて切断 し、さらに、遠方側のパッド電極と画素電極とを電気的に切り離す一方、上記補 助容量電極延長部と近い方のパッド電極とが短絡したときには、細線及び別途細 線をレーザ光にて切断することを特徴としている。

[0035]

上記発明によれば、液晶表示装置は、ゲート配線とソース配線とが格子状に配列され、各格子点には薄膜トランジスタと、上記薄膜トランジスタのドレイン電極に接続される画素電極と、上記画素電極に直列接続される蓄積容量を形成すべくゲート配線と同一工程にて形成され、かつ上記ゲート配線と平行に配線された補助容量電極とを備えている。また、液晶表示装置は、薄膜トランジスタのドレ

イン電極の延長部に、細線を介して互いに連結される2箇所のパッド電極が延長 方向直列に設けられるとともに、上記2箇所のパッド電極は、層間絶縁膜にそれ ぞれ形成した貫通孔を介して上記画素電極にそれぞれ接続される一方、遠方側の パッド電極は、上記補助容量電極と絶縁膜を介して積層されて上記蓄積容量を形 成している一方、近い方のパッド電極は、上記補助容量電極に別途細線にて接続 される補助容量電極延長部と絶縁膜を介して積層されて別途蓄積容量を形成して いる。

[0036]

そして、この液晶表示装置において、補助容量電極と遠方側のパッド電極とが 短絡したときには、細線及び別途細線をレーザ光にて切断し、さらに、遠方側の パッド電極と画素電極とを電気的に切り離す。

[0037]

また、このように、遠方側のパッド電極と画素電極とを電気的に切り離す修正をしても、近い方のパッド電極は、画素電極に接触しているので、その画素はドレイン電極との電気的接続が可能である。

[0038]

一方、この液晶表示装置において、補助容量電極延長部と近い方のパッド電極 とが短絡したときには、細線及び別途細線をレーザ光にて切断することによって 、リーク欠陥を修正することができる。

[0039]

また、このように、細線及び別途細線を切断しても、画素電極は補助容量電極 延長部と短絡した状態を維持するが、この補助容量電極延長部は、補助容量電極 と切り離されており、ドレイン電極として作用することになるので、影響はない

[0040]

この結果、補助容量電極とドレイン電極とのリーク欠陥を容易に修正して正常 絵素化を図り得る液晶表示装置の欠陥修正方法を提供することができる。

[0041]

本発明の液晶表示装置の欠陥修正方法は、上記課題を解決するために、ゲート



配線とソース配線とが格子状に配列され、各格子点には薄膜トランジスタと、上記薄膜トランジスタのドレイン電極に接続される画素電極と、上記画素電極に直列接続される蓄積容量を形成すべくゲート配線と同一工程にて形成され、かつ上記ゲート配線と平行に配線された補助容量電極とを備えた液晶表示装置の欠陥修正方法において、上記薄膜トランジスタのドレイン電極の延長部に、細線を介して互いに連結される2箇所のパッド電極が延長方向直列に設けられるとともに、上記2箇所のパッド電極の内、近い方のパッド電極は、層間絶縁膜に形成された貫通孔を介して上記画素電極に接続され、かつ、上記補助容量電極に別途細線にて接続される補助容量電極延長部と絶縁膜を介して積層されて別途蓄積容量を形成している一方、遠方側のパッド電極は、上記補助容量電極と絶縁膜を介して積層されて上記蓄積容量を形成している一方、上記補助容量電極と絶縁膜を介して積層されて上記蓄積容量を形成している一方、上記補助容量電極と違方側のパッド電極とが短絡したときには、細線及び別途細線をレーザ光にて切断する一方、上記補助容量電極延長部と近い方のパッド電極とが短絡したときには、細線及び別途細線をレーザ光にて切断することを特徴としている。

[0042]

上記発明によれば、液晶表示装置は、薄膜トランジスタのドレイン電極の延長 部に、細線を介して互いに連結される2箇所のパッド電極が延長方向直列に設け られる。

[0043]

また、上記2箇所のパッド電極の内、近い方のパッド電極は、層間絶縁膜に形成された貫通孔を介して上記画素電極に接続され、かつ、上記補助容量電極に別途細線にて接続される補助容量電極延長部と絶縁膜を介して積層されて別途蓄積容量を形成している。

[0044]

さらに、遠方側のパッド電極は、上記補助容量電極と絶縁膜を介して積層されて上記蓄積容量を形成している。

[0045]

そして、この液晶表示装置において、補助容量電極と遠方側のパッド電極とが 短絡したときには、細線及び別途細線をレーザ光にて切断することによって、リ ーク欠陥を修正することができる。

[0046]

また、このように、細線及び別途細線をレーザ光にて切断する修正をしても、 近い方のパッド電極は、画素電極に接触しているので、その画素はドレイン電極 との電気的接続が可能である。

[0047]

一方、この液晶表示装置において、補助容量電極延長部と近い方のパッド電極 とが短絡したときには、細線及び別途細線をレーザ光にて切断することによって 、リーク欠陥を修正することができる。

[0048]


また、このように、細線及び別途細線を切断しても、画素電極は補助容量電極延長部と短絡した状態を維持するが、この補助容量電極延長部は、補助容量電極 と切り離されており、ドレイン電極として作用することになるので、影響はない

[0049]

この結果、補助容量電極とドレイン電極とのリーク欠陥を容易に修正して正常 絵素化を図り得る液晶表示装置の欠陥修正方法を提供することができる。

[0050]

本発明の液晶表示装置の欠陥修正方法は、上記課題を解決するために、ゲート配線とソース配線とが格子状に配列され、各格子点には薄膜トランジスタと、上記薄膜トランジスタのドレイン電極に接続される画素電極と、上記画素電極に直列接続される蓄積容量を形成すべくゲート配線と同一工程にて形成され、かつ上記ゲート配線と平行に配線された補助容量電極とを備えた液晶表示装置の欠陥修正方法において、上記薄膜トランジスタのドレイン電極の延長部に、細線を介して互いに連結される2箇所のパッド電極が延長方向並列に設けられるとともに、上記2箇所のパッド電極は、層間絶縁膜にそれぞれ形成した貫通孔を介して上記画素電極にそれぞれ接続されるとともに、上記補助容量電極と絶縁膜を介して積層されて上記蓄積容量をそれぞれ形成している一方、上記2箇所のパッド電極の内いずれか一方と補助容量電極とが短絡したときには、短絡している側のパッド



[0051]

上記の発明によれば、液晶表示装置は、薄膜トランジスタのドレイン電極の延 長部に、細線を介して互いに連結される2箇所のパッド電極が延長方向並列に設 けられるとともに、上記2箇所のパッド電極は、層間絶縁膜にそれぞれ形成した 貫通孔を介して上記画素電極にそれぞれ接続されるとともに、上記補助容量電極 と絶縁膜を介して積層されて上記蓄積容量をそれぞれ形成している。

[0052]

そして、この液晶表示装置において、2箇所のパッド電極の内いずれか一方と 補助容量電極とが短絡したときには、短絡している側のパッド電極への細線をレ ーザ光にて切断し、さらに、短絡している側のパッド電極と画素電極とを電気的 に切り離すことによって、リーク欠陥を修正することができる。

[0053]

また、このように、細線をレーザ光にて切断し、かつ短絡している側のパッド 電極と画素電極とを電気的に切り離す修正をしても、他のパッド電極は、画素電 極に接触しているので、その画素はドレイン電極との電気的接続が可能である。

[0054]

この結果、補助容量電極とドレイン電極とのリーク欠陥を容易に修正して正常 絵素化を図り得る液晶表示装置の欠陥修正方法を提供することができる。

[0055]

【発明の実施の形態】

〔実施の形態1〕

本発明の実施の一形態について図1及び図2に基づいて説明すれば、以下の通りである。

[0056]

本実施の形態の液晶表示装置における液晶表示パネル10は、図2に示すように、ガラス基板1と、このガラス基板1上に格子状に配列される、データ信号を 供給するソース配線2及び走査信号を供給するゲート配線3と、各格子点毎に設 けられたスイッチング素子である薄膜トランジスタ(以下、「TFT: Thin Film Transistor」と称する。)4と、上記ソース配線2からTFT4、ドレイン電極5、このドレイン電極5の延長上に形成される遠方側のパッド電極としての接続電極5a及び貫通孔としてのコンタクトホール6aを介して接続される画素電極7と、この画素電極7に対して図示しない液晶層を介して対向する対向電極とを有している。

[0057]

上記画素電極7は、最近では、平坦化膜にて形成することが多くなっていることから、本実施の形態においても、そのように形成している。この理由は、液晶表示パネル10の製造に際して、素子領域での深さ方向の段差により凹凸が激しく、特に、コンタクトホール6aや配線パターン形成にドライエッチング技術を適用することが困難であるためである。

[0058]

その結果、TFT4やドレイン電極5等と画素電極7との間に、この画素電極7を平坦化しかつ両者を絶縁状態にして保つための層間絶縁膜8が設けられる。

[0059]

また、画素電極7とドレイン電極5の接続電極5aとを接続するために、層間 絶縁膜8に穴を開けたコンタクトホール6aが設けられており、このコンタクト ホール6aは、ドレイン電極5の接続電極5aに接触されている。

[0060]

一方、ガラス基板1には、上記ゲート配線3と同一面にかつ平行に補助容量電極11aが形成されており、この補助容量電極11aの対向面には絶縁膜としてのゲート絶縁膜12を介して上記ドレイン電極5の接続電極5aが形成され、この接続電極5aにて上記コンタクトホール6aが接触している。

[0061]

したがって、上記補助容量電極11aとドレイン電極5の接続電極5aとの重 畳部分が蓄積容量13aとして機能し、上記補助容量電極11aとドレイン電極 5の接続電極5aとの間に挟持されるゲート絶縁膜12が、蓄積容量13aの誘 電体層として作用する構造になっている。

[0062]

上記の蓄積容量13 a を設けることによって、TFT4のドレイン電極5からみた全容量が増加し、電荷保持の時定数が増える。このため、TFT4のリーク電流等による画素電位の低下を防ぐことができる。またゲート電圧、ソース電圧の変化の際に画素電極7と、配線間との寄生容量により生じる画素電位の変動も、蓄積容量13 a の導入により抑制できる。この結果、焼き付けフリッカ等の表示不良の発生を低減できる等の効果がある。

[0063]

ここで、本実施の形態の液晶表示パネル10では、図1にも示すように、ドレイン電極5の接続電極5aの手前に近い方のパッド電極としてのアイランド接続電極5bが形成されており、かつこのアイランド接続電極5bと上記接続電極5aとは、1個の細線としてのドレイン細線部5cにて接続されている。このドレイン細線部5cも上記ドレイン電極5と同一工程にて形成されるようになっている。

[0064]

また、このアイランド接続電極5bの下方には、図2に示すように、別途蓄積容量としてのアイランド蓄積容量13bを形成するために、上記ゲート配線3や補助容量電極11aと同一工程にて形成される補助容量電極延長部としてのアイランド補助容量電極11bが形成されている。したがって、このアイランド補助容量電極11bとアイランド接続電極5bとの間のゲート絶縁膜12がアイランド補助容量電極11bとして作用するものとなっている。なお、本発明においては上記アイランド補助容量電極11bの形成は、必ずしも必要ではない。

[0065]

上記のアイランド補助容量電極11bは、図1に示すように、別途細線としての補助容量電極細線部11cにて1個の補助容量電極11aに接続されている。 この補助容量電極細線部11cも、上記ゲート配線3、アイランド補助容量電極 11b及び補助容量電極11aと同一工程にて形成される。

[0066]

さらに、上記のアイランド接続電板5bには、画素電板7の貫通孔としてのコ

ンタクトホール6bが接触している。したがって、本実施の形態においては、画素電極7は上記コンタクトホール6a・6bにて、ドレイン電極5の接続電極5a又はアイランド接続電極5bの2箇所にて接触していることになる。

[0067]

上記構成の液晶表示装置の液晶表示パネル10における補助容量電極11とドレイン電極5の接続電極5aとのリーク欠陥に対する修正方法について説明する

[0068]

すなわち、先ず、液晶表示パネル10について、画素電極7を形成した時点で、この画素電極7が欠陥を有していないかを検査する。その結果、補助容量電極11とドレイン電極5の接続電極5aとの間が短絡して補助容量電極11と接続電極5aとにおいてリークが発生したときには、本実施の形態の液晶表示パネル10は、ノーマリーホワイトモードにてなっているので、そのまま、使用すると、TFT4がONのときに、補助容量電極11aに印加される信号がそのまま画素電極7に印加されるので、画素が輝点として現れる。

[0069]

したがって、補助容量電極11とドレイン電極5の接続電極5aとの間が短絡して補助容量電極11と接続電極5aとにおいてリークが発生したときには、図1に示すように、接続電極5aとアイランド接続電極5bとの間を接続するドレイン細線部5cと、補助容量電極11aとアイランド補助容量電極11bとの間を接続する補助容量電極細線部11cとをレーザ光にて照射して、その照射部15にて切断する。

[0070]

これによって、アイランド蓄積容量13bは補助容量電極11から分離される。また、このとき、アイランド蓄積容量13bには補助容量電極11からの信号は入らず、アイランド接続電極5bは、ドレイン電極5として駆動する。

[0071]

次いで、コンタクトホール6aが形成されている接続電極5aの領域7aをレーザ光を照射して剥がし取る。

[0072]

このように、補助容量電極11とドレイン電極5の接続電極5aとのリーク欠陥が、補助容量電極11上で発生した場合、上記ドレイン細線部5c及び補助容量電極細線部11cを切断しても、2つのコンタクトホール6a・6bから画素電極7を通じてドレイン電極5と補助容量電極11とがリークするため、上述したように、補助容量電極11上のコンタクトホール6a部分の画素電極7の領域7aをレーザ照射により剥がし取ることにより、画素電極7とドレイン電極5の接続電極5aとの接続を断つ。

[0073]

以上の方法により、補助容量電極11とドレイン電極5の接続電極5aとのリークを断つことができる。

[0074]

ところで、修正を行った画素はアイランド蓄積容量13bと液晶容量とによって電荷化を十分量保持できず、低輝点が発生する場合がある。

[0075]

このときには、TFT4におけるソース配線2とドレイン電極5とを短絡させる修正により、画素の黒点化を行うことが可能である。

[0076]

この結果、補助容量電極11aとドレイン電極5とのリーク欠陥の修正が可能 となり、また、コンタクトホール6a・6b形成不良による輝点を減少させるこ とができ、液晶表示パネル10の0輝点率、良品率及び無欠陥率を向上させるこ とが可能である。

[0077]

このように、本実施の形態の液晶表示装置及びその欠陥修正方法では、液晶表示パネル10は、ゲート配線3…とソース配線2…とが格子状に配列され、各格子点にはTFT4…と、このTFT4のドレイン電極5に接続される画素電極7と、この画素電極7に直列接続される蓄積容量13aを形成すべくゲート配線3とと同一工程にて形成され、かつこのゲート配線3と平行に配線された補助容量電極11aとを備えている。



ところで、従来の液晶表示装置では、補助容量電極11aとドレイン電極5の接続電極5aとの間にリークが発生しても、そのリーク欠陥の修正は不可能であるという問題点を有していた。

[0079]

しかし、本実施の形態の液晶表示装置における液晶表示パネル10では、TFT4のドレイン電極5の延長部に、ドレイン細線部5cを介して互いに連結される2箇所の接続電極5a及びアイランド接続電極5bが延長方向直列に設けられるとともに、2箇所の接続電極5a及びアイランド接続電極5bは、層間絶縁膜8にそれぞれ形成したコンタクトホール6a・6bを介して画素電極7にそれぞれ接続される。

[0080]

また、遠方側の接続電極5aは、補助容量電極11aとゲート絶縁膜12を介して積層されて上記蓄積容量13aを形成している。

[0081]

さらに、アイランド接続電極 5 b は、上記補助容量電極 1 1 a に補助容量電極 細線部 1 1 c にて接続されるアイランド補助容量電極 1 1 b とゲート絶縁膜 1 2 を介して積層されてアイランド蓄積容量 1 3 b を形成している。

[0082]


このため、この液晶表示装置の液晶表示パネル10において、補助容量電極11aと接続電極5aとが短絡したときには、ドレイン細線部5c及び補助容量電極細線部11cをレーザ光にて切断し、さらに、接続電極5aと画素電極7とを電気的に切り離すことによって、リーク欠陥を修正することができる。

[0083]

また、このように、接続電極 5 a と画素電極 7 とを電気的に切り離す修正をしても、アイランド接続電極 5 b は画素電極 7 に接触しているので、その画素はドレイン電極 5 との電気的接続が可能である。

[0084]

この結果、補助容量電極11aとドレイン電極5の接続電極5aとのリーク欠



[0085]

ところで、この液晶表示装置の液晶表示パネル10において、アイランド補助容量電極11bとアイランド接続電極5bとが短絡したときには、ドレイン細線部5c及び補助容量電極細線部11cをレーザ光にて切断することによって、リーク欠陥を修正することができる。

[0086]

また、このように、ドレイン細線部5c及び補助容量電極細線部11cを切断しても、画素電極7はアイランド補助容量電極11bと短絡した状態を維持するが、このアイランド補助容量電極11bは、補助容量電極11aと既に切り離されており、ドレイン電極5として作用することになるので、影響はない。

[0087]

この結果、アイランド補助容量電極11bとドレイン電極5とのリーク欠陥を容易に修正して正常絵素化を図り得る液晶表示装置を提供することができる。

[0088]

[実施の形態2]

本発明の他の実施の形態について図3に基づいて説明すれば、以下の通りである。なお、説明の便宜上、前記の実施の形態1の図面に示した部材と同一の機能を有する部材については、同一の符号を付し、その説明を省略する。また、前記 実施の形態1で述べた各種の特徴点については、本実施の形態についても組み合わせて適用し得るものとする。

[0089]

本実施の形態の液晶表示装置における液晶表示パネル20は、図2に示すように、ドレイン電極5の接続電極5aの手前にアイランド接続電極5bが形成されており、かつこのアイランド接続電極5bと上記接続電極5aとは、1個のドレイン細線部5cにて接続されている。このドレイン細線部5cも上記ドレイン電極5と同一工程にて形成されるようになっている。

[0090]

また、このアイランド接続電極5bの下方には、前記実施の形態1と同様に、 アイランド蓄積容量13bを形成するために、上記ゲート配線3や補助容量電極 11aと同一工程にて形成されるアイランド補助容量電極11bが形成されてい る。したがって、このアイランド補助容量電極11bとアイランド接続電極5b との間の前記ゲート絶縁膜12がアイランド補助容量電極11bとして作用する ものとなっている。

[0091]

上記のアイランド補助容量電極11bは、補助容量電極細線部11cにて1個の補助容量電極11aに接続されている。この補助容量電極細線部11cも、上記ゲート配線3、アイランド補助容量電極11b及び補助容量電極11aと同一工程にて形成される。

[0092]

ここで、本実施の形態の液晶表示パネル20では、上記のアイランド接続電極 5 bには、画素電極7の2個のコンタクトホール6 b・6 c が接触している。ただし、本実施の形態においては、前記実施の形態1とは異なり、接続電極5 a 上 に設けられていたコンタクトホール6 a は形成されていない。

[0093]

したがって、本実施の形態においては、画素電極7はアイランド接続電極5 b にて2箇所のコンタクトホール6 b・6 cにて接触していることになる。

[0094]

ただし、本発明においては、必ずしもこれに限らず、2箇所のコンタクトホール6bだけであっても足りる。また、上記アイランド補助容量電極11bの形成も、本発明においては、必ずしも必要ではない。

[0095]

上記構成の液晶表示装置の液晶表示パネル20における補助容量電極11とドレイン電極5の接続電極5aとのリーク欠陥に対する修正方法について説明する

[0096]

すなわち、先ず、液晶表示パネル20について、画素電極7を形成した時点で

、この画素電極7が欠陥を有していないかを検査する。その結果、補助容量電極 11とドレイン電極5の接続電極5aとの間が短絡して補助容量電極11と接続 電極5aとにおいてリークが発生したときには、接続電極5aとアイランド接続 電極5bとの間を接続するドレイン細線部5cと、補助容量電極11aとアイランド補助容量電極11bとの間を接続する補助容量電極細線部11cとをレーザ 光にて照射して、その照射部15にて切断する。

[0097]

これによって、アイランド蓄積容量13bは補助容量電極11から分離される。また、このとき、アイランド蓄積容量13bには補助容量電極11からの信号は入らず、アイランド接続電極5bは、ドレイン電極5として駆動する。

[0098]

以上の方法により、補助容量電極 1 1 とドレイン電極 5 の接続電極 5 a とのリークを断つことができる。

[0099]

ところで、修正を行った画素はアイランド蓄積容量13bと液晶容量とによって電荷化を十分量保持できず、低輝点が発生する場合がある。

[0100]


このときには、TFT4におけるソース配線2とドレイン電極5とを短絡させる修正により、画素の黒点化を行うことが可能である。

[0101]

このように、本実施の形態の液晶表示装置の液晶表示パネル20及びその欠陥 修正方法では、TFT4のドレイン電極5の延長部に、ドレイン細線部5cを介 して互いに連結される2箇所の接続電極5a及びアイランド接続電極5bが延長 方向直列に設けられる。

[0102]

また、上記2箇所の接続電極5 a 及びアイランド接続電極5 b の内、近い方のアイランド接続電極5 b は、層間絶縁膜8に形成されたコンタクトホール6 b・6 c を介して画素電極7に接続される。さらに、アイランド接続電極5 b は、補助容量電極11 a に補助容量電極細線部11 c にて接続されるアイランド補助容



[0103]

また、遠方側の接続電極5 a は、補助容量電極11 a とゲート絶縁膜12を介して積層されて蓄積容量13 a を形成している。

[0104]

このため、この液晶表示装置の液晶表示パネル20において、補助容量電極1 1 aと遠方側の接続電極5 aとが短絡したときには、ドレイン細線部5 c及び補助容量電極細線部11 cをレーザ光にて切断することによって、リーク欠陥を修正することができる。

[0105]

また、このように、ドレイン細線部5c及び補助容量電極細線部11cをレーザ光にて切断する修正をしても、近い方のアイランド接続電極5bは、画素電極7に接触しているので、その画素はドレイン電極5との電気的接続が可能である

[0106]

この結果、補助容量電極11 a とドレイン電極5の接続電極5 a とのリーク欠陥を容易に修正して正常絵素化を図り得る液晶表示装置及びその欠陥修正方法を提供することができる。

[0107]

ところで、本実施の形態の液晶表示装置における液晶表示パネル20において、アイランド蓄積容量13bとアイランド接続電極5bとが短絡したときには、ドレイン細線部5c及び補助容量電極細線部11cをレーザ光にて切断することによって、リーク欠陥を修正することができる。

[0108]

また、このように、ドレイン細線部5c及び補助容量電極細線部11cを切断しても、画素電極7はアイランド補助容量電極11bと短絡した状態を維持するが、このアイランド補助容量電極11bは、補助容量電極と既に切り離されており、ドレイン電極5として作用することになるので、影響はない。

[0109]

この結果、アイランド補助容量電極11bとドレイン電極5とのリーク欠陥を容易に修正して正常絵素化を図り得る液晶表示装置を提供することができる。

[0110]

〔実施の形態3〕

本発明の他の実施の形態について図4に基づいて説明すれば、以下の通りである。なお、説明の便宜上、前記の実施の形態1及び実施の形態2の図面に示した部材と同一の機能を有する部材については、同一の符号を付し、その説明を省略する。また、前記実施の形態1及び実施の形態2で述べた各種の特徴点については、本実施の形態についても組み合わせて適用し得るものとする。

[0111]

本実施の形態の液晶表示装置における液晶表示パネル30は、図4に示すように、ドレイン電極5から延びて形成される接続電極5aは、従来と同様に、そのままドレイン細線部31として延びて補助容量電極11aの上方位置に配される。そして、この接続電極5aの上側には、画素電極7の貫通孔としてのコンタクトホール6aがこの接続電極5aに接触状態に設けられている。

[0112]

一方、本実施の形態では、上記のドレイン電極5から延びたドレイン細線部3 1の途中の位置からドレイン分岐細線部32が枝分かれしているとともに、この ドレイン分岐細線部32の末端には、分岐側接続電極33が補助容量電極11a の上方位置に配設されている。したがって、上記接続電極5a及び分岐側接続電 極33は、補助容量電極11a上で横並びに設けられている。

[0113]

この結果、上記接続電極5 a と補助容量電極11 a との重畳部分が蓄積容量13 a として機能する一方、分岐側接続電極33と補助容量電極11 a との重畳部分が分岐部蓄積容量13 c として機能するものとなっている。

[0114]

そして、この分岐側接続電極33の上側にも、画素電極7の貫通孔としてのコンタクトホール6dがこの分岐側接続電極33に接触して設けられている。

[0115]

したがって、本実施の形態の液晶表示パネル30においても、画素電極7は接続電極5aのコンタクトホール6aと分岐側接続電極33のコンタクトホール6dとの2箇所にて接触していることになる。

[0116]

なお、上記の分岐側接続電極33やドレイン分岐細線部32及びコンタクトホール6dは、それぞれ接続電極5a、ドレイン電極5及びコンタクトホール6aと同一工程にて形成されるものである。

[0117]

上記構成の液晶表示装置の液晶表示パネル30における補助容量電極11とドレイン電極5の接続電極5a又は分岐側接続電極33とのリーク欠陥に対する修正方法について説明する。

[0118]

すなわち、先ず、液晶表示パネル30について、画素電極7を形成した時点で、この画素電極7が欠陥を有していないかを検査する。

[0119]

その結果、先ず、補助容量電極11とドレイン電極5の接続電極5aとの間が 短絡して補助容量電極11と接続電極5aとにおいてリークが発生したときには 、ドレイン電極5と接続電極5aとの間のドレイン細線部31をレーザ光にて照 射して、その照射部34aにて切断する。なお、この場合のドレイン細線部31 の切断箇所は、ドレイン分岐細線部32の分岐部分よりも末端側となる。

[0120]

ところで、このときには、まだ、2つのコンタクトホール6 a・6 d から画素電極7を通じて補助容量電極11 aとドレイン電極5の接続電極5 a とがリークしている。

[0121]

そこで、接続電極5aに接触するコンタクトホール6a上の画素電極7をレーザ光を照射して領域7aを剥がし取る。

[0122]

これによって、補助容量電極11aとドレイン電極5の接続電極5aとのリークを断つことができる。また、この場合、分岐側接続電極33と補助容量電極11aとの間に形成される分岐部蓄積容量13cにて電荷が保持されるので、この容量を十分取ることにより正常絵素化が可能である。

[0123]

一方、上記分岐部蓄積容量13cと液晶容量とによっては電荷を十分量保持できず、低輝点が発生する場合には、TFT4のソース配線2とドレイン電極5とのを短絡させる修正を行い画素の黒点化を行うことが可能である。

[0124]

次に、補助容量電極11とドレイン電極5の分岐側接続電極33との間が短絡して補助容量電極11と分岐側接続電極33とにおいてリークが発生したときには、上記と同様にして、ドレイン電極5と分岐側接続電極33との間のドレイン分岐細線部32をレーザ光にて照射して、その照射部34bにて切断する。

[0125]

このときは、まだ、2つのコンタクトホール6 a・6 d から画素電極7を通じて補助容量電極11 a とドレイン電極5の分岐側接続電極33とがリークしている。

[0126]

そこで、分岐側接続電極33に接触するコンタクトホール6d上の画素電極7 をレーザ光を照射して領域7bを剥がし取る。

[0127]

これによって、補助容量電極11aとドレイン電極5の分岐側接続電極33とのリークを断つことができる。また、この場合、接続電極5aと補助容量電極11aとの間に形成される蓄積容量13aにて電荷が保持されるので、この容量を十分取ることにより正常絵素化が可能である。

[0128]

一方、上記蓄積容量13 a と液晶容量とによっては電荷を十分量保持できず、 低輝点が発生する場合には、TFT4のソース配線2とドレイン電極5とのを短 絡させる修正を行い画素の黒点化を行うことが可能である。



このように、本実施の形態の液晶表示装置の液晶表示パネル30及びその欠陥 修正方法では、TFT4のドレイン電極5の延長部に、ドレイン細線部31及び ドレイン分岐細線部32を介して互いに連結される2箇所の接続電極5a及び分 岐側接続電極33が延長方向並列に設けられる。

[0130]

そして、2箇所の接続電極5a及び分岐側接続電極33は、層間絶縁膜8にそれぞれ形成したコンタクトホール6a・6dを介して画素電極7にそれぞれ接続されるとともに、接続電極5a及び分岐側接続電極33は、ゲート絶縁膜12を介して積層されて蓄積容量13a及び分岐部蓄積容量13cをそれぞれ形成している。

[0131]

このため、この液晶表示装置の液晶表示パネル30において、2箇所の接続電極5a及び分岐側接続電極33の内いずれか一方と補助容量電極11aとが短絡したときには、短絡している側の接続電極5a又は分岐側接続電極33へのドレイン細線部31又はドレイン分岐細線部32のいずれかをレーザ光にて切断し、さらに、短絡している側の接続電極5a又は分岐側接続電極33と画素電極7とを電気的に切り離すことによって、リーク欠陥を修正することができる。


[0132]

また、このように、ドレイン細線部31又はドレイン分岐細線部32をレーザ 光にて切断し、かつ短絡している側の接続電極5a又は分岐側接続電極33と画 素電極7とを電気的に切り離す修正をしても、他の分岐側接続電極33又は接続 電極5aは、画素電極7に接触しているので、その画素はドレイン電極5との電 気的接続が可能である。

[0133]

この結果、補助容量電極11aとドレイン電極5の接続電極5a又は分岐側接 続電極33とのリーク欠陥を容易に修正して正常絵素化を図り得る液晶表示装置 及びその欠陥修正方法を提供することができる。

[0134]



本発明の液晶表示装置は、以上のように、薄膜トランジスタのドレイン電極の延長部に、細線を介して互いに連結される2箇所のパッド電極が延長方向直列に設けられるとともに、上記2箇所のパッド電極は、層間絶縁膜にそれぞれ形成した貫通孔を介して上記画素電極にそれぞれ接続される一方、遠方側のパッド電極は、上記補助容量電極と絶縁膜を介して積層されて上記蓄積容量を形成している一方、近い方のパッド電極は、上記補助容量電極に別途細線にて接続される補助容量電極延長部と絶縁膜を介して積層されて別途蓄積容量を形成しているものである。

[0135]

それゆえ、この液晶表示装置において、補助容量電極と遠方側のパッド電極と が短絡したときには、後述するように、細線及び別途細線をレーザ光にて切断し 、さらに、遠方側のパッド電極と画素電極とを電気的に切り離すことによって、 リーク欠陥を修正することができる。

[0136]

また、このように、遠方側のパッド電極と画素電極とを電気的に切り離す修正をしても、近い方のパッド電極は、画素電極に接触しているので、その画素はドレイン電極との電気的接続が可能である。

[0137]

一方、この液晶表示装置において、補助容量電極延長部と近い方のパッド電極 とが短絡したときには、後述するように、細線及び別途細線をレーザ光にて切断 することによって、リーク欠陥を修正することができる。

[0138]

また、このように、細線及び別途細線を切断しても、画素電極は補助容量電極延長部と短絡した状態を維持するが、この補助容量電極延長部は、補助容量電極 と切り離されており、ドレイン電極として作用することになるので、影響はない

[0139]

この結果、補助容量電極とドレイン電極とのリーク欠陥を容易に修正して正常

絵素化を図り得る液晶表示装置を提供することができるという効果を奏する。

[0140]

本発明の液晶表示装置は、以上のように、薄膜トランジスタのドレイン電極の延長部に、細線を介して互いに連結される2箇所のパッド電極が延長方向直列に設けられるとともに、上記2箇所のパッド電極の内、近い方のパッド電極は、層間絶縁膜に形成された貫通孔を介して上記画素電極に接続され、かつ、上記補助容量電極に別途細線にて接続される補助容量電極延長部と絶縁膜を介して積層されて別途蓄積容量を形成している一方、遠方側のパッド電極は、上記補助容量電極と絶縁膜を介して積層されて上記蓄積容量を形成しているものである。

[0141]

それゆえ、この液晶表示装置において、補助容量電極と遠方側のパッド電極と が短絡したときには、後述するように、細線及び別途細線をレーザ光にて切断す ることによって、リーク欠陥を修正することができる。

[0142]

また、このように、細線及び別途細線をレーザ光にて切断する修正をしても、 近い方のパッド電極は、画素電極に接触しているので、その画素はドレイン電極 との電気的接続が可能である。

[0143]

一方、この液晶表示装置において、補助容量電極延長部と近い方のパッド電極 とが短絡したときには、後述するように、細線及び別途細線をレーザ光にて切断 することによって、リーク欠陥を修正することができる。

[0144]

また、このように、細線及び別途細線を切断しても、画素電極は補助容量電極延長部と短絡した状態を維持するが、この補助容量電極延長部は、補助容量電極と切り離されており、ドレイン電極として作用することになるので、影響はない

[0145]

この結果、補助容量電極とドレイン電極とのリーク欠陥を容易に修正して正常 絵素化を図り得る液晶表示装置を提供することができるという効果を奏する。

[0146]

本発明の液晶表示装置は、以上のように、薄膜トランジスタのドレイン電極の延長部に、細線を介して互いに連結される2箇所のパッド電極が延長方向並列に設けられるとともに、上記2箇所のパッド電極は、層間絶縁膜にそれぞれ形成した貫通孔を介して上記画素電極にそれぞれ接続されるとともに、上記補助容量電極と絶縁膜を介して積層されて上記蓄積容量をそれぞれ形成しているものである

[0147]

それゆえ、この液晶表示装置において、2箇所のパッド電極の内いずれか一方と補助容量電極とが短絡したときには、後述するように、短絡している側のパッド電極への細線をレーザ光にて切断し、さらに、短絡している側のパッド電極と画素電極とを電気的に切り離すことによって、リーク欠陥を修正することができる。

[0148]

また、このように、細線をレーザ光にて切断し、かつ短絡している側のパッド 電極と画素電極とを電気的に切り離す修正をしても、他のパッド電極は、画素電 極に接触しているので、その画素はドレイン電極との電気的接続が可能である。

[0149]

この結果、補助容量電極とドレイン電極とのリーク欠陥を容易に修正して正常 絵素化を図り得る液晶表示装置を提供することができる。

[0150]

本発明の液晶表示装置の欠陥修正方法は、以上のように、薄膜トランジスタのドレイン電極の延長部に、細線を介して互いに連結される2箇所のパッド電極が延長方向直列に設けられるとともに、上記2箇所のパッド電極は、層間絶縁膜にそれぞれ形成した貫通孔を介して上記画素電極にそれぞれ接続される一方、遠方側のパッド電極は、上記補助容量電極と絶縁膜を介して積層されて上記蓄積容量を形成している一方、近い方のパッド電極は、上記補助容量電極に別途細線にて接続される補助容量電極延長部と絶縁膜を介して積層されて別途蓄積容量を形成している一方、上記補助容量電極と遠方側のパッド電極とが短絡したときには、

細線及び別途細線をレーザ光にて切断し、さらに、遠方側のパッド電極と画素電極とを電気的に切り離す一方、上記補助容量電極延長部と近い方のパッド電極とが短絡したときには、細線及び別途細線をレーザ光にて切断する方法である。

[0151]

それゆえ、この液晶表示装置において、補助容量電極と遠方側のパッド電極と が短絡したときには、細線及び別途細線をレーザ光にて切断し、さらに、遠方側 のパッド電極と画素電極とを電気的に切り離す。

[0152]

また、このように、遠方側のパッド電極と画素電極とを電気的に切り離す修正をしても、近い方のパッド電極は、画素電極に接触しているので、その画素はドレイン電極との電気的接続が可能である。

[0153]

一方、この液晶表示装置において、補助容量電極延長部と近い方のパッド電極 とが短絡したときには、細線及び別途細線をレーザ光にて切断することによって 、リーク欠陥を修正することができる。

[0154]

また、このように、細線及び別途細線を切断しても、画素電極は補助容量電極 延長部と短絡した状態を維持するが、この補助容量電極延長部は、補助容量電極 と切り離されており、ドレイン電極として作用することになるので、影響はない

[0155]

この結果、補助容量電極とドレイン電極とのリーク欠陥を容易に修正して正常 絵素化を図り得る液晶表示装置の欠陥修正方法を提供することができるという効 果を奏する。

[0156]

本発明の液晶表示装置の欠陥修正方法は、以上のように、薄膜トランジスタのドレイン電極の延長部に、細線を介して互いに連結される2箇所のパッド電極が延長方向直列に設けられるとともに、上記2箇所のパッド電極の内、近い方のパッド電極は、層間絶縁膜に形成された貫通孔を介して上記画素電極に接続され、

かつ、上記補助容量電極に別途細線にて接続される補助容量電極延長部と絶縁膜を介して積層されて別途蓄積容量を形成している一方、遠方側のパッド電極は、 上記補助容量電極と絶縁膜を介して積層されて上記蓄積容量を形成している一方、上記補助容量電極と遠方側のパッド電極とが短絡したときには、細線及び別途細線をレーザ光にて切断する一方、上記補助容量電極延長部と近い方のパッド電極とが短絡したときには、細線及び別途細線をレーザ光にて切断する方法である

[0157]

それゆえ、この液晶表示装置において、補助容量電極と遠方側のパッド電極と が短絡したときには、細線及び別途細線をレーザ光にて切断することによって、 リーク欠陥を修正することができる。

[0158]

また、このように、細線及び別途細線をレーザ光にて切断する修正をしても、 近い方のパッド電極は、画素電極に接触しているので、その画素はドレイン電極 との電気的接続が可能である。

[0159]

一方、この液晶表示装置において、補助容量電極延長部と近い方のパッド電極 とが短絡したときには、細線及び別途細線をレーザ光にて切断することによって 、リーク欠陥を修正することができる。

[0160]

また、このように、細線及び別途細線を切断しても、画素電極は補助容量電極 延長部と短絡した状態を維持するが、この補助容量電極延長部は、補助容量電極 と切り離されており、ドレイン電極として作用することになるので、影響はない

[0161]

この結果、補助容量電極とドレイン電極とのリーク欠陥を容易に修正して正常 絵素化を図り得る液晶表示装置の欠陥修正方法を提供することができるという効 果を奏する。

[0162]

特2000-163279

本発明の液晶表示装置の欠陥修正方法は、以上のように、薄膜トランジスタのドレイン電極の延長部に、細線を介して互いに連結される2箇所のパッド電極が延長方向並列に設けられるとともに、上記2箇所のパッド電極は、層間絶縁膜にそれぞれ形成した貫通孔を介して上記画素電極にそれぞれ接続されるとともに、上記補助容量電極と絶縁膜を介して積層されて上記蓄積容量をそれぞれ形成している一方、上記2箇所のパッド電極の内いずれか一方と補助容量電極とが短絡したときには、短絡している側のパッド電極への細線をレーザ光にて切断し、さらに、短絡している側のパッド電極と画素電極とを電気的に切り離す方法である。

[0163]

それゆえ、この液晶表示装置において、2箇所のパッド電極の内いずれか一方と補助容量電極とが短絡したときには、短絡している側のパッド電極への細線をレーザ光にて切断し、さらに、短絡している側のパッド電極と画素電極とを電気的に切り離すことによって、リーク欠陥を修正することができる。

[0164]

また、このように、細線をレーザ光にて切断し、かつ短絡している側のパッド 電極と画素電極とを電気的に切り離す修正をしても、他のパッド電極は、画素電 極に接触しているので、その画素はドレイン電極との電気的接続が可能である。

[0165]

この結果、補助容量電極とドレイン電極とのリーク欠陥を容易に修正して正常 絵素化を図り得る液晶表示装置の欠陥修正方法を提供することができるという効 果を奏する。

【図面の簡単な説明】

【図1】

本発明における液晶表示装置及びその欠陥修正方法の実施の一形態を示すものであり、液晶表示パネルを示す平面図である。

【図2】

上記液晶表示パネルを示す断面図である。

【図3】

本発明における液晶表示装置及びその欠陥修正方法の他の実施の一形態を示す

ものであり、液晶表示パネルを示す平面図である。

【図4】

本発明における液晶表示装置及びその欠陥修正方法のさらに他の実施の一形態を示すものであり、液晶表示パネルを示す平面図である。

【図5】

従来の液晶表示装置の液晶表示パネルを示す断面図である。

【図6】

上記液晶表示装置の液晶表示パネルを示す平面図である。

【符号の説明】


- 2 ソース配線
- 3 ゲート配線
- 4 TFT (薄膜トランジスタ)
- 5 ドレイン電極
- 5 a 接続電極(遠方側のパッド電極)
- 5 b アイランド接続電極(近い方のパッド電極)
- 5 c ドレイン細線部(細線)
- 6 a コンタクトホール (貫通孔)
- 6 b コンタクトホール (貫通孔)
- 6 c コンタクトホール (貫通孔)
- 6 d コンタクトホール (貫通孔)
- 8 層間絶縁膜
- 10 液晶表示パネル
- 11a 補助容量電極
- 11b アイランド補助容量電極(補助容量電極延長部)
- 11c 補助容量電極細線部 (別途細線)
- 12 ゲート絶縁膜(絶縁膜)
- 13a 蓄積容量
- 13b アイランド蓄積容量(別途蓄積容量)
- 13c 分岐部蓄積容量

特2000-163279


- 20 液晶表示パネル
- 30 液晶表示パネル
- 31 ドレイン細線部(細線)
- 32 ドレイン分岐細線部(細線)
- 33 分岐側接続電極

【書類名】 図面


【図1】

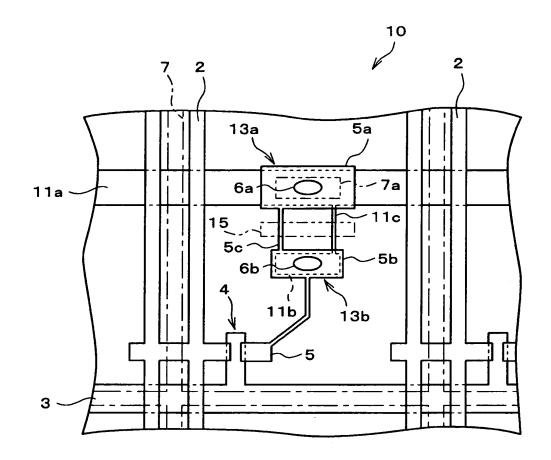


【図2】

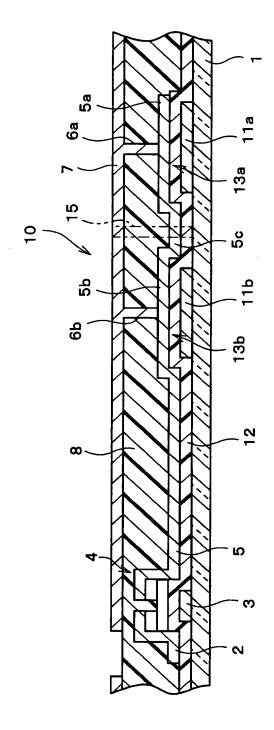

【図3】

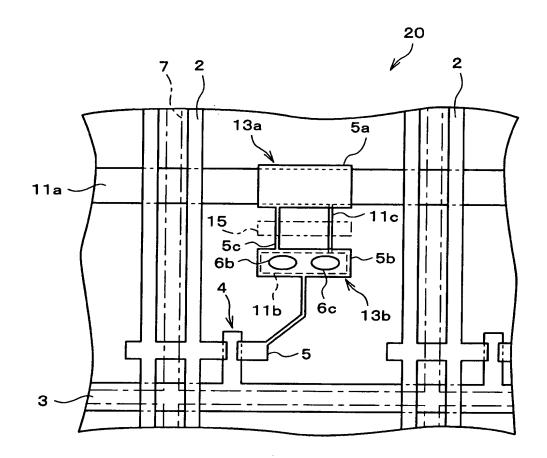


【図4】

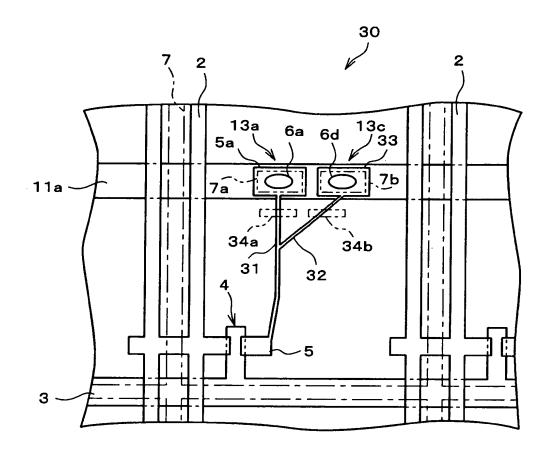




【図5】

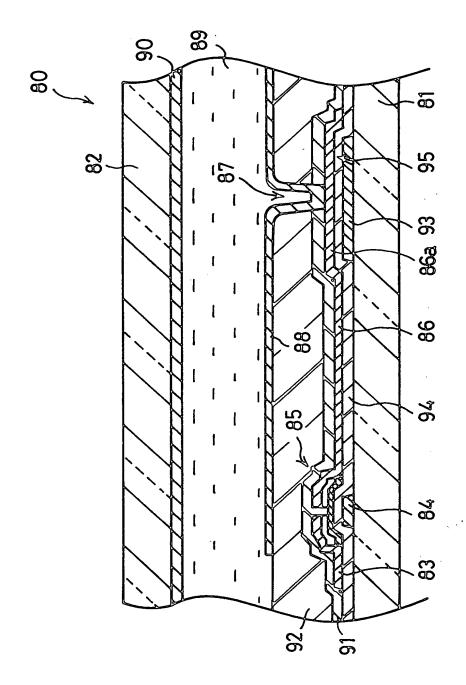

【図6】

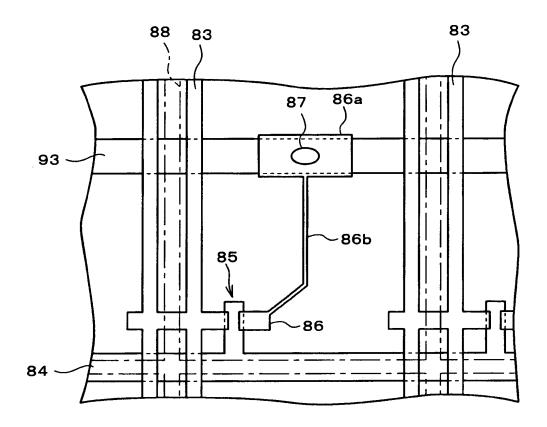



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 補助容量電極とドレイン電極とのリーク欠陥を容易に修正して正常絵素化を図り得る液晶表示装置及びその欠陥修正方法を提供する。

【解決手段】 TFT4のドレイン電極5の延長部に、ドレイン細線部5cを介して互いに連結される2箇所の接続電極5a及びアイランド接続電極5bが延長方向直列に設けられる。2箇所の接続電極5a及びアイランド接続電極5bは、層間絶縁膜にそれぞれ形成したコンタクトホール6a・6bを介して画素電極7にそれぞれ接続される。遠方側の接続電極5aは、補助容量電極11aのゲート絶縁膜12を介して積層されて蓄積容量13aを形成している。アイランド接続電極5bは、補助容量電極11aに補助容量電極細線部11cにて接続されるアイランド補助容量電極11bとゲート絶縁膜を介して積層されてアイランド蓄積容量13bを形成している。

【選択図】 図1

特2000-163279

出願人履歴情報

識別番号

[000005049]

1. 変更年月日 1990年 8月29日

[変更理由]

新規登録

住 所

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号

氏 名

シャープ株式会社